

GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm dành cho tầng hầm sử dụng màng **Hydromaster 1.5 mm PE**



Phạm vi

Màng chống thấm **Hydromaster 1.5mm** được sử dụng với vai trò là màng chống thấm cho các kết cấu nhà vệ sinh, mái sân phơi, ban công & hành lang ngoài trời, khu vực trũng, cầu và đường hầm, sân đỗ máy bay và các khu vực dốc

Mô tả sản phẩm

Màng tự dính **Hydromaster 1.5mm PE** là loại màng chống thấm SBS biến tính thi công lạnh, tự dính, được gia cường polyester. Mặt dưới của màng có lớp màng bóc và mặt trên được phủ một lớp polyethylene

Ứng dụng

Màng tự dính **Hydromaster 1.5mm PE** được ứng dụng cho chống thấm móng bè, chống thấm tường chắn, chống thấm nhà tắm, nhà bếp và các khu vực ẩm ướt. Lớp nền trong ứng dụng hệ thống chống thấm/ lợp mái hai lớp.

Đặc tính ưu điểm



- Không thấm nước tuyệt đối
- Đặc tính cơ học cao
- Hiệu suất nhiệt độ thấp tuyệt vời
- Độ bám dính tuyệt vời trên mọi bề mặt
- Độ ổn định kích thước cao
- Dễ thi công
- Thân thiện môi trường

Chống thấm dành cho tầng hầm sử dụng màng **Hydromaster 1.5mm PE**

Cấu tạo hệ thống





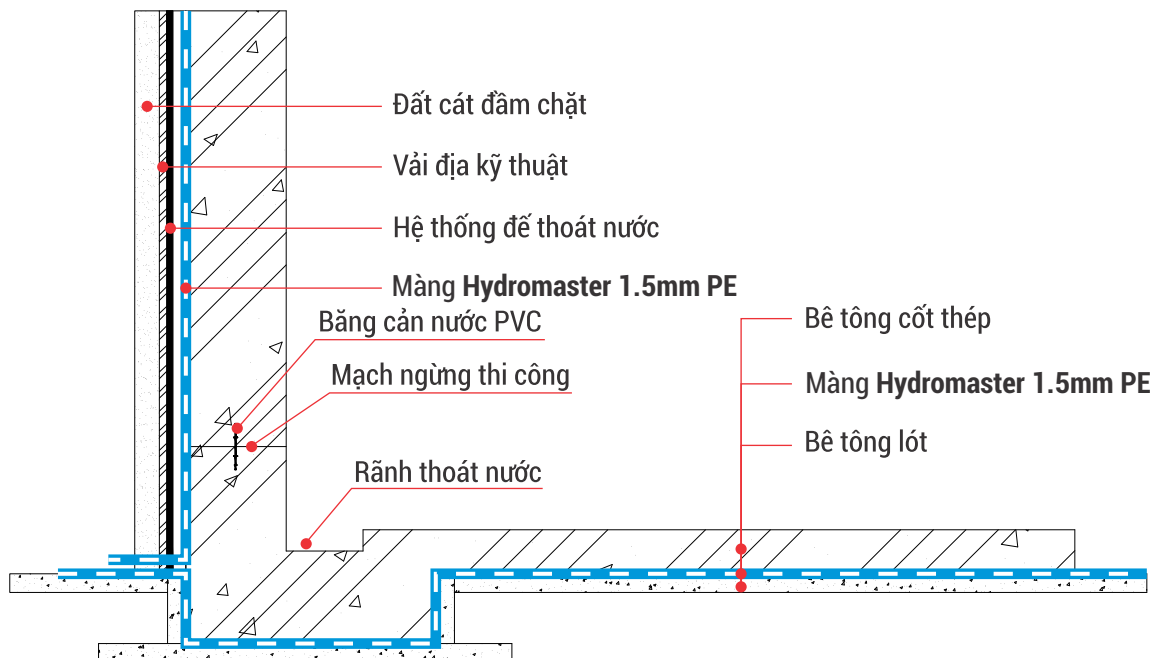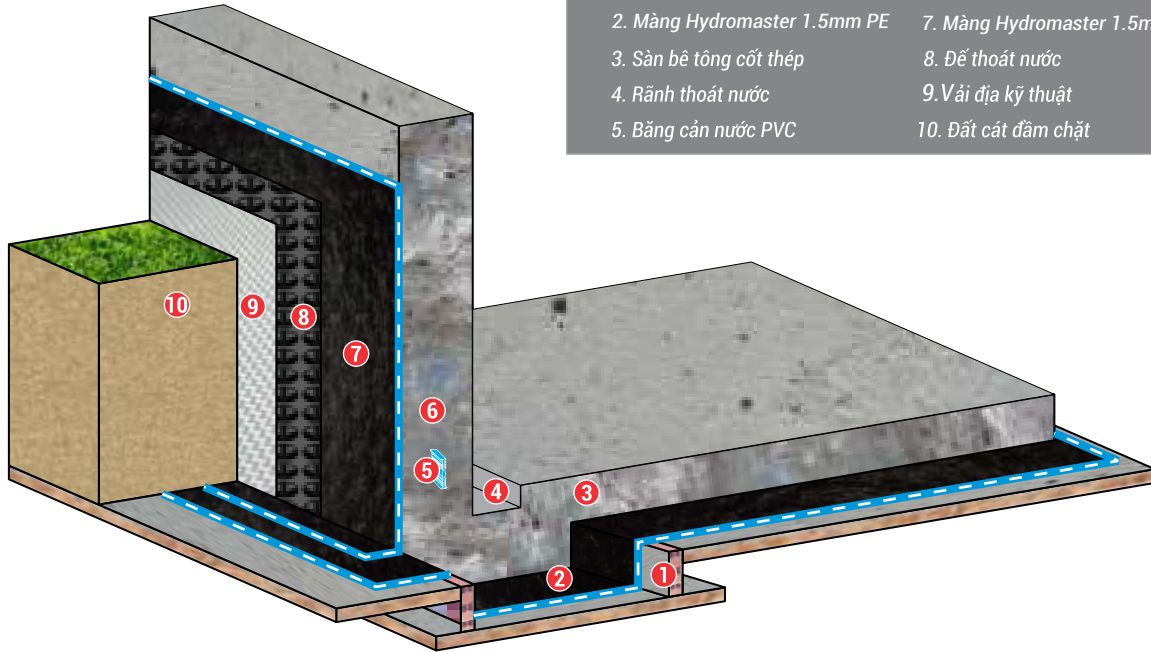




Các lớp thi công chống thấm

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Bê tông lót | 6. Vách tầng hầm |
| 2. Màng Hydromaster 1.5mm PE | 7. Màng Hydromaster 1.5mm PE |
| 3. Sàn bê tông cốt thép | 8. Đế thoát nước |
| 4. Rãnh thoát nước | 9. Vải địa kỹ thuật |
| 5. Bảng cản nước PVC | 10. Đất cát đầm chặt |



Chống thấm dành cho tầng hầm sử dụng màng **Hydromaster 1.5 mm PE**

Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

		
Hydromaster 1.5mm PE	Vật liệu lót Lemax SB Primer	Revinox
		
Keo dán gạch, keo chà mạch	Vữa rót không co ngót	Keo trám BS 8620S
		
Chuồn quét - Con lăn	Máy khuấy	Bay răng cưa

Thi công

• THI CÔNG MÀNG TỰ DÍNH HYDROMASTER 1.5mm PE

▪ Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải được làm sạch các tạp chất như: cát, bụi, đất đá, dầu mỡ. Tất cả các bề mặt lồi lõm, khuyết tật, kết cấu không đặc chắc, bê tông bở phải được loại bỏ và sửa chữa bằng vữa xi măng trộn **Revinox**

▪ Thi công lớp lót

Sử dụng **Lemax SB Primer** định mức 0,2L/m² để phủ lên bề mặt nhẵn và khô bằng chổi quét, con lăn hoặc phun. Chỉ cho phép dán màng chống thấm khi lớp lót đã khô khoảng 1 giờ. Độ nhớt của vật liệu thấp nên dễ dàng chui vào các lỗ hổng bê tông giúp kết dính giữa màng lót và bề mặt bê tông tốt hơn. Ngoài ra, Lớp vật liệu lót cũng hoạt động như một chất kết dính bụi tích lũy trên bề mặt bê tông còn sót lại sau khi đã làm sạch

Chống thấm dành cho tầng hầm sử dụng Hydromaster 1.5mm PE

▪ Chống mép

- Bắt đầu dán màng chống thấm từ các điểm hoặc rãnh thấp nhất, vì dòng nước sẽ chảy qua hoặc chảy song song với các rãnh đó nhưng không chảy ngược lại. Phần dư tại các tấm màng sẽ được sử dụng để lắp đặt các tấm chống lên nhau theo thứ tự, tấm sau sẽ gối lên tấm trước đó. Bắt đầu thi công màng chống thấm bằng cách trải cuộn màng chống thấm **Hydromaster 1.5mm PE** và căn chỉnh theo các đường nối cạnh.
- Tháo nửa cuộn và đứng bên phần cuộn đã được trải ra để ngăn cuộn di chuyển. Phần chùng mí tối thiểu ở cạnh tấm là 70 mm và cuối tấm là 100mm.

Hình ảnh các bước thi công

(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)



Chuẩn bị bề mặt



Thi công dán màng trên Hồ dầu xi măng



Thi công Hàn chùng mí bằng máy hàn điện



Bề mặt hoàn thiện

• MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THI CÔNG MÀNG TỰ DÍNH HYDROMASTER 1.5mm PE

- Tại vị trí chùng mí biên độ chùng mí từ 7cm đến 10cm, dùng bay thi công miết mạnh để làm kín phần tiếp giáp.
- Các vị trí yếu phải gia cố: Thao tác này kéo dài chất lượng bám dính và tuổi thọ màng. Vì vậy chú trọng gia cố các điểm yếu như: góc tường, khe co giãn, cổ ống.
- Nếu có hiện tượng bong bóng khí xuất hiện làm phồng rộp màng sau khi thi công, đâm thủng khu vực đó bằng vật sắc nhọn cho thoát hết khí sau đó dán đè tấm khác lên với biên độ chùng mí là 50mm.
- Sau khi thi công hệ thống màng chống thấm, lập tức phải làm lớp bảo vệ, tránh làm rách, hỏng màng do lưu thông, vận chuyển dụng cụ, thiết bị, đặt thép.
- Thi công lớp bảo vệ trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu để lâu, màng sẽ bị bong rộp khỏi bề mặt dán do sự co giãn dưới tác động thay đổi nhiệt độ.